USB 驱动安装方法：

1.用 USB 线连接 KA 系列电源 USB 接口和电脑 USB 接口，打开电源开关，数秒钟后电脑 windows 系统会弹出“Found new hardware wizard”窗口，如图 1 所示。如果电脑一直不能弹出“found new hardware wizard”窗口，检查 usb 连接线是否正确，编程电源供应器供电是否良好，如果连接和供电都正确，重新启动电脑和电源，看是否排除故障。

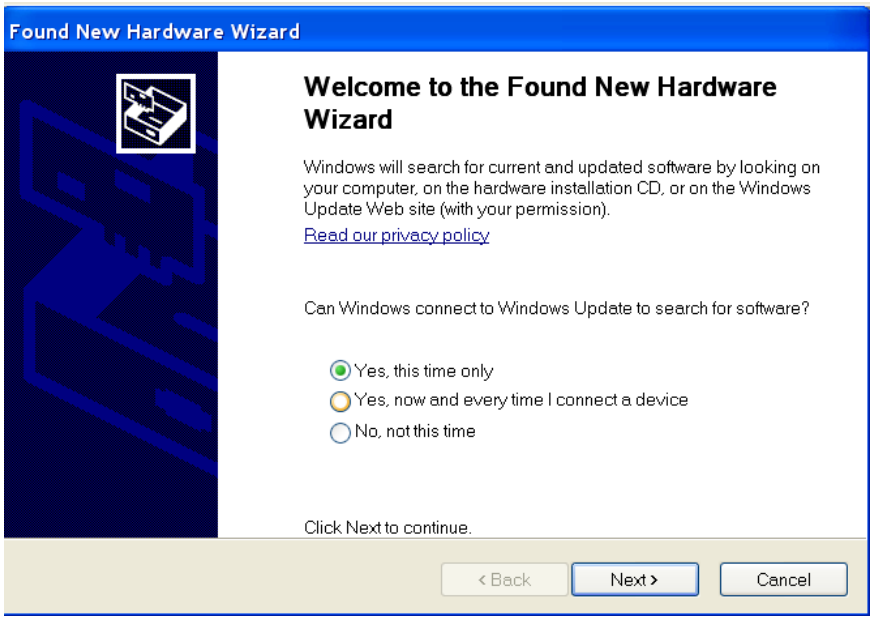


图 1.初次连接电源 usb 到电脑 usb，弹出的“Found new hardware wizard”

2.在图 1 的界面中，选择第一项“Yes，this time only”,然后 next>,进入如下界面（图 2），选择第二项然后 next>。界面进入图 3.

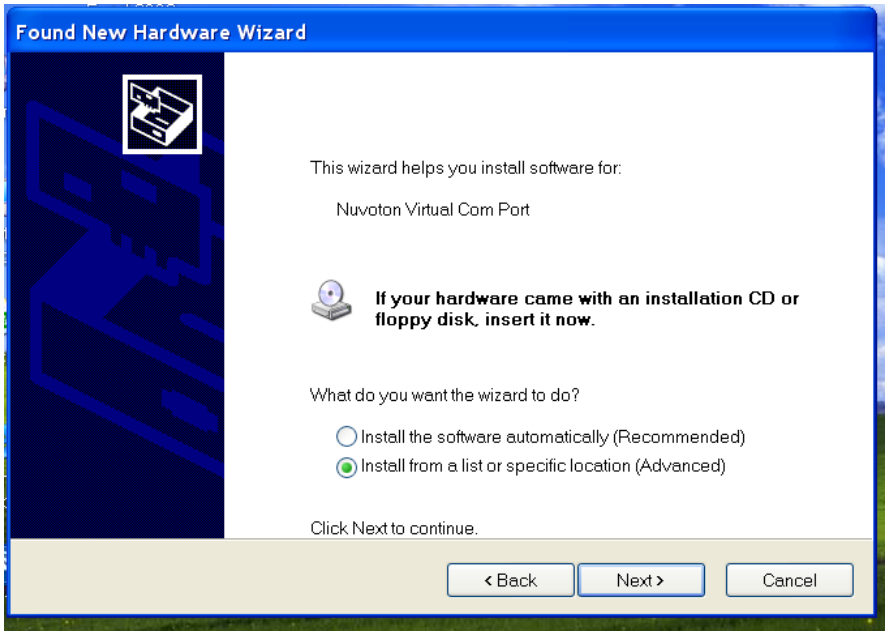


图 2

3.在图 3 中选择 Search for the best driber in these locations 项，选择 include this location in the search,选择 usb 驱动文件所在目录，如通过所提供光盘安装 USB 驱动，则选择输入如下图（图 3）所示：

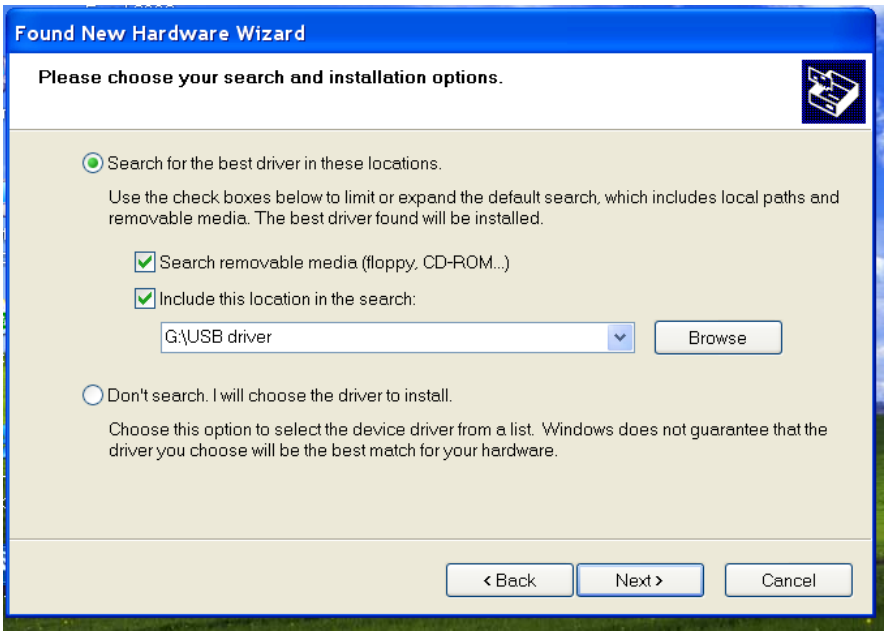


图 3.

4 系统可能会弹出微软驱动认证等类的对话框，请选择 Continue Anyway,接下来系统开始安装 USB 驱动，如图 5 所示。

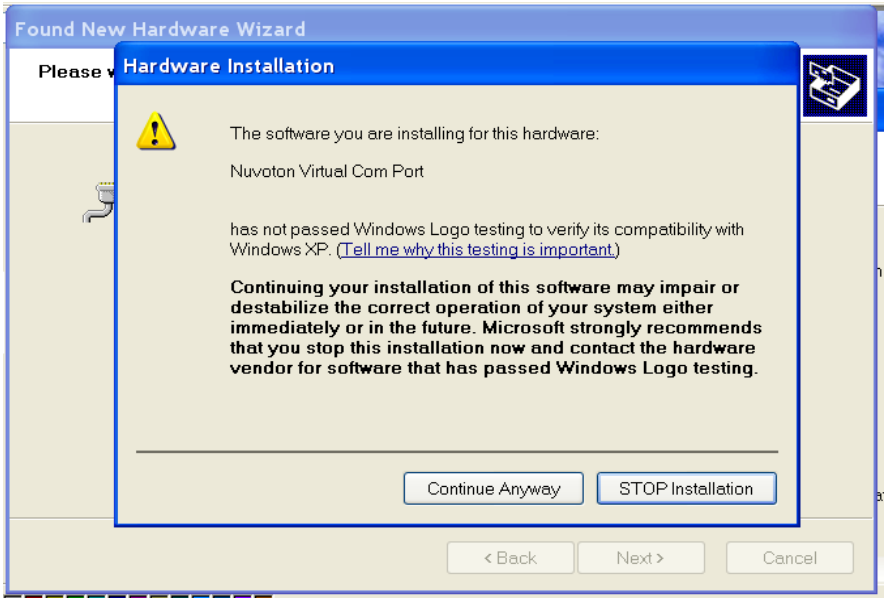


图 4

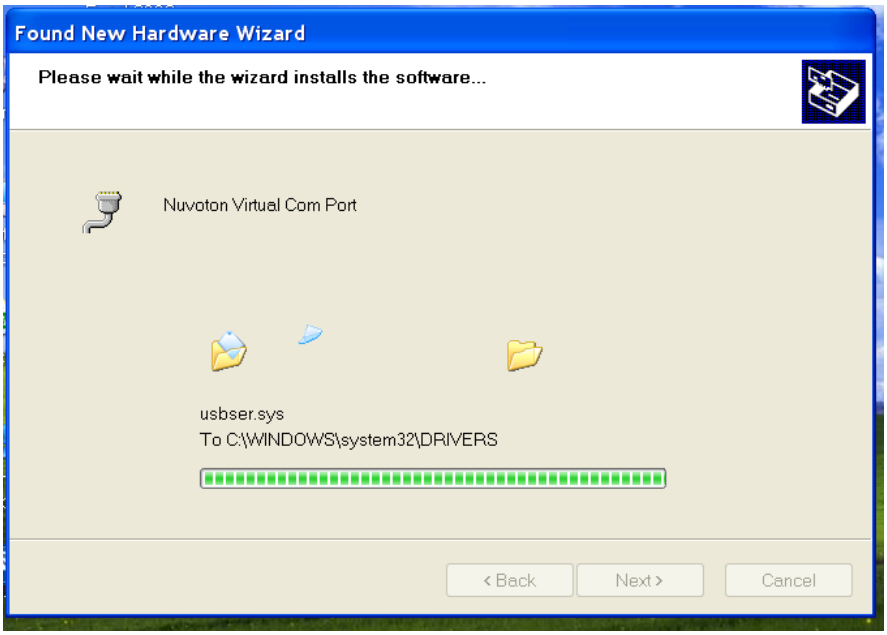


图 5.驱动安装过程

5.USB 驱动安装完毕后系统显示如下安装完成界面（图 6）。



图 6

6. 安装成功后可在 My Computer 界面中的 ports（COM&LPT）项中看到：



此时安装完成。

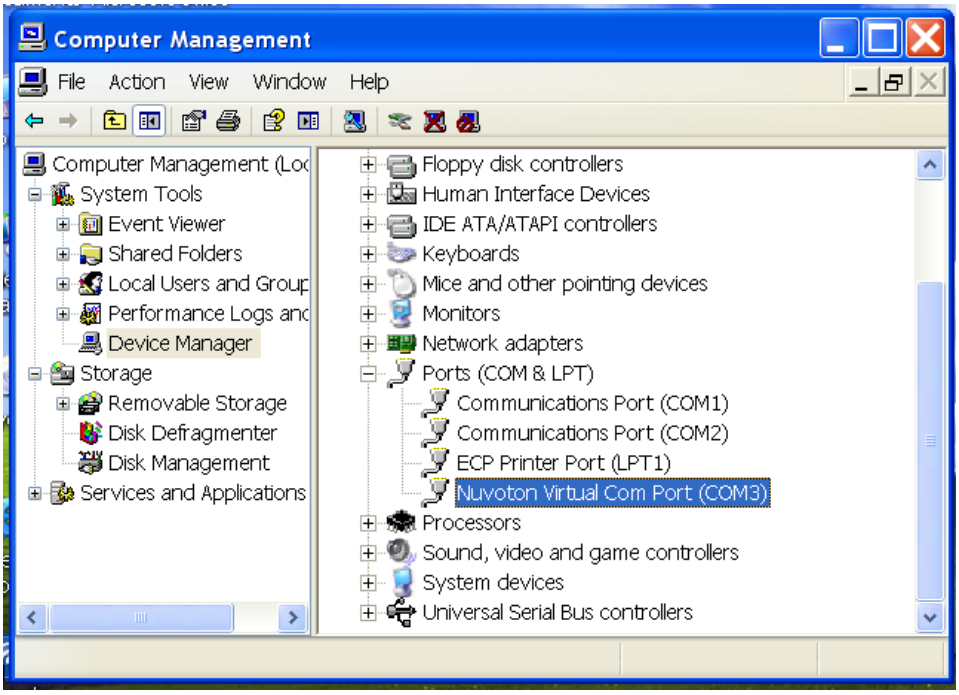



图 7 驱动正常安装后在电脑 Computer Management 界面中看到的硬件驱动图标

主：

中，注意(COMX),如果 X 值大于 8，请改为<=8.